


Contadores digitais com totalizadores

Modelo CD-6000B

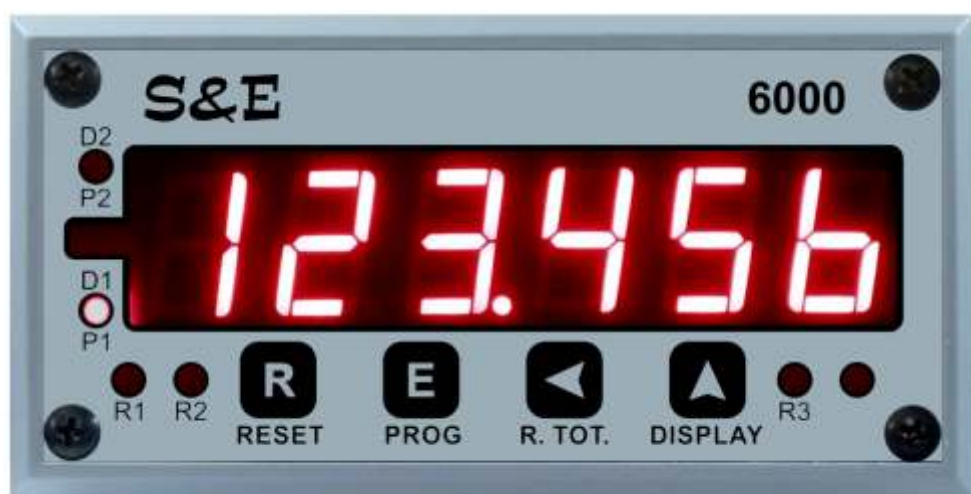

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Versão - 10/17

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 - Aplicação	3
1.2 - Principais Características	3
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3
3. MÓDULOS OPCIONAIS	4
3.1 - Módulo Pick Up	4
3.2 - Módulo Namur	4
3.3 - Módulo divisor	4
3.4 - Módulo multiplicador PLL	4
3.5 - Módulo de conversão de frequência para corrente	4
4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	4
5. CODIFICAÇÃO	4
6. PAINEL FRONTAL	4
7. INSTALAÇÃO MECÂNICA	5
7.1 - Dimensões e furação do painel	5
7.2 - Fixação do contador	5
8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5
8.1 - Descritivo dos bornes de ligação	5
8.2 - Ligação da alimentação	5
8.3 - Esquema de ligação com Encoder S&E	6
8.4 - Esquema de ligação e polarização contato seco	6
8.5 - Esquema de ligação e polarização de sensores diversos	6
8.6 - Esquema de ligação Reset remoto via borne	7
8.7 - Funcionamento dos relés	7
9. RESET GERAL DO CONTADOR	7
10. PROGRAMAÇÃO DOS PRESETS	7
11. BLOQUEIO DE ACESSO AO SET DE FÁBRICA	7
12. PROGRAMAÇÃO DO SET DE FÁBRICA	7
12.1 - Programação para contador CD-6000B e CD-6100B	8
13. EXEMPLO DE APLICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	8
13.1 - Contador de unidades em esteira separadora	8
13.2 - Contador de litros para controle de envase	9
13.3 - Contador de metros para pintura de faixas tracejadas	9
13.4 - Contador de metros para corte de cabos	10
14. CUIDADOS NO MANUSEIO E INSTALAÇÃO	10
14.1 - Cuidados com a polarização	10
14.2 - Cuidados ao manusear o aparelho	10
15. TESTE DE FUNCIONAMENTO	11
15.1 - Teste de emissão de pulsos dos sensores ou Encoders	11
15.2 - Teste das entradas de pulsos nos contadores unidirecionais	11
15.3 - Teste dos relés	11
16. GUIA RÁPIDO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
17. TERMOS DE GARANTIA	13
18. CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	13

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Aplicação

Os contadores digitais S&E linha CD-6000B são amplamente utilizados para a contagem de unidade, peças, litros e para medição de comprimento e corte de materiais (tecidos, papéis, papelões, chapas de aço, etc), separação de produtos por quantidade em esteiras, ensacadoras ou linhas de produção e em outras diversas aplicações onde há a necessidade de predeterminação e totalização.

O contador e o totalizador possuem escalas de medidas independentes – assim é possível contar em metros e totalizar em km por exemplo.

1.2 - Principais características

Produto desenvolvido e fabricado no Brasil com tecnologia SMD, fonte chaveada, display de LED vermelho de alto-brilho com 6 dígitos de 14,3 mm de altura e caixa em ABS alto impacto na cor cinza.

- Contador totalizador com duas formas de funcionamento:
 - Totalizador de contagens: Soma o total de contagens do contador 1. Exemplo: o contador 1 faz a função de contar o material em peças de x metros e o totalizador acumula a quantidade de metros contados.
 - Totalizador de ciclos: Soma o total de ciclos completos do contador 1. Exemplo: O contador 1 faz a função de cortar o material em peças de x metros e o totalizador acumula a quantidade de peças produzidas.
- Sistema de contagem crescente unidirecional, bidirecional com reversão de sentido manual ou por quadratura de pulsos (encoder).
- Memória EEPROM para armazenar automaticamente a contagem acumulada quando falta energia elétrica ou quando é desligado (não utiliza bateria).
- Entradas para Encoder e sensores de proximidade indutivos, capacitivos, óticos, contato seco, pulsos de tensão, Namur e Pick-up magnético.
- Seletor externo para polarização PNP, NPN, PUSH/PULL e contato seco através do filtro B.V. (baixa velocidade).
- Entrada UP/DOWN (crescente/ decrescente) que permite que os contadores unidirecionais se tornem decrescentes ou crescentes através de comando externo.
- Contadores Unidirecionais multiplicam a entrada de pulsos por 2.
- Os contadores da linha CD-6000B são fabricados com fator de multiplicação (de 00.0001:1 até 59.9999:1) nos modelos unidirecionais ou bidirecionais.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	88 ~ 264 Vac, 9 ~ 28 Vdc ou 125 Vdc
Frequência	50 ~ 400Hz
Consumo máximo	5 V.A.
Temperatura de operação	0 ~ 60°C
Umidade relativa máxima	90% não condensado
Grau de proteção	IP60
Nível lógico das entradas	Nível baixo ≤ 2V Nível alto ≥ 8V ~ 30V
**Frequência máxima nas entradas E1 e E2	≤ 3500Hz
Frequência máxima nas entradas E1 e E2 em B.V.	≤ 30Hz
Frequência máxima nas entradas E3 e E4	≤ 30Hz

Sinal de entrada	pnp, npn, push-pull, contato seco, *Namur ou *Pick-up
Relés SPDT	5A / 250Vac
Fonte auxiliar	12Vdc / 50mA
Fator de multiplicação	00.0001 ~ 59.9999 (pulsos x fator)
Ponto decimais	0, 1, 2 ou 3 casas decimais
Memória de armazenamento	EEPROM (não utiliza bateria)
Display	6 dígitos com 14,3 mm de altura
Painel frontal	Polycarbonato
Caixa	ABS cinza alto impacto
Dimensões da caixa	48 x 96 x 136 mm
Peso aproximado	0,250Kg

* Entradas opcionais

**** Para calcular o limite de velocidade em relação a frequência máxima de entrada, utilize as fórmulas abaixo:**

Para uso de encoder com ponta de eixo - RPM = (3500 / PPV) x 60

Para uso de encoder tipo carrinho - m/min = (3500 / 5 / PPV) x 60

3. MÓDULO OPCIONAIS

3.1 - Módulo Pick Up

- Sensibilidade = 20 mVRMS (min.)
- Frequência máxima de entrada = 2 kHz com 20 mVRM, 50 KHz com 100 mVRMS ou mais

3.2 - Módulo Namur

- Nível alto ≥ 3 mA
- Nível baixo ≤ 1 mA
- Saída para Alimentação do sensor = 8 Vdc
- Frequência máxima de entrada = 3800Hz

3.3 - Módulo divisor

- Permite dividir o sinal de entrada por 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 ou 100

- Ideal para aplicações com frequência acima do limite de 3500 Hz

3.4 - Módulo multiplicador PLL

- Permite multiplicar o sinal de entrada por 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 ou 100
- Ideal para aplicações onde a frequência de entrada é baixa em relação ao valor a ser contado
- Frequência de entrada mínima de 3,5 Hz


3.5 - Módulo de conversão de frequência para corrente

- Conversão para 0~20 mA ou 4~20 mA
- Calibrado conforme a frequência de fim de escala
- Resistência de carga máxima: 500 Ω


4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Contador digital
- 02 Ganchos de fixação
- 01 Manual de instalação e operação
- 01 Borne Plug-In fêmea de 7 vias
- 05 Jumpers de polarização

5. CODIFICAÇÃO

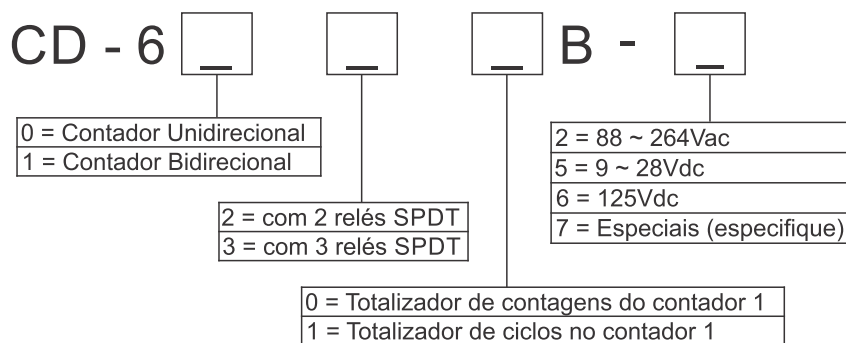

6. PAINEL FRONTAL


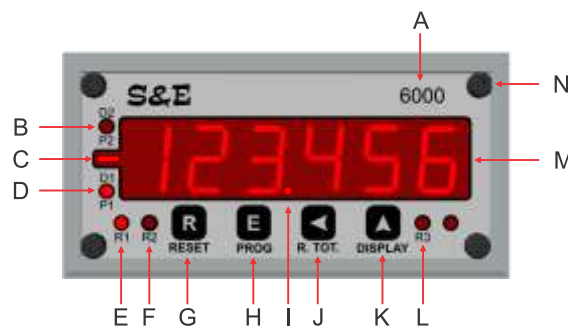


Cód.	Descrição
A	Modelo do instrumento
B	LED de indicação do Display 2 e Preset 2
C	Display de indicação de negativo
D	LED de indicação do Display 1 e Preset 1
E	LED de indicação do Relé 1
F	LED de indicação do Relé 2
G	Tecla R/ Reset - Executa o zeramento da contagem (D1)
H	Tecla E/ PROG - Entra e em programação dos presets e confirma os valores programados



I	Ponto decimal
J	Tecla \leftarrow / R. TOT. - Alterna o dígito em programação ou reseta o totalizador
K	Tecla \uparrow / Display - Incrementa o dígito em programação ou alterna o Display 1 e 2
L	LED de indicação do Relé 3
M	Display de indicação da contagem ou totalização
N	Parafuso de fixação do painel

7. INSTALAÇÃO MECÂNICA


7.1 - Dimensões e furação do painel:

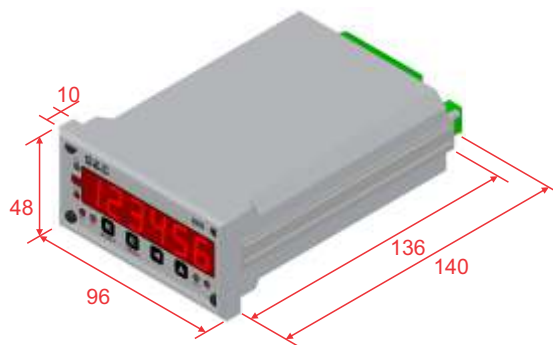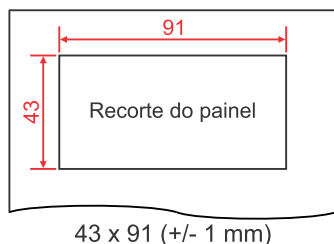

7.2 - Fixação do contador

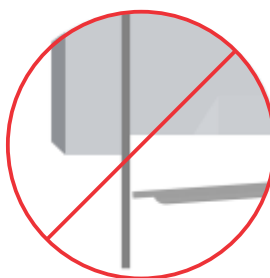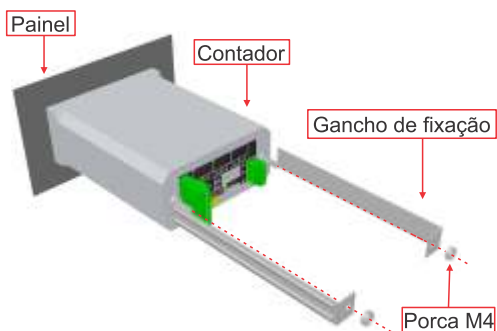

Não dobre ou amasse o gancho de fixação

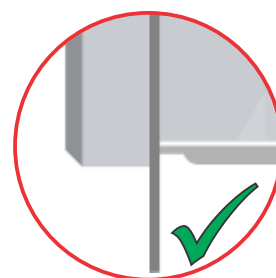


Para uma melhor fixação do painel mantenha o gancho paralelo ao contador.

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1 - Descritivo dos bornes de ligação:

Nº	Borne	Função - Unidirecional	Função - Bidirecional
1	+12V	12 Vdc (máx. 50 mA)	
2	E1	Clock A	
3	E2	*Clock Enable	Clock B
4	Neg.	Comum	
5	E3	***Contagem UP/Down	*Clock Enable
6	E4	**Reset remoto	
7	Neg.	Comum	
8	R1	Relé 1 (NF / C / NA)	
9	R2	Relé 2 (NF / C / NA)	
10	R3	Relé 3 (NF / C / NA)	
11	ALIM.	Vac: fase / neutro / terra Vdc: + / - / terra	

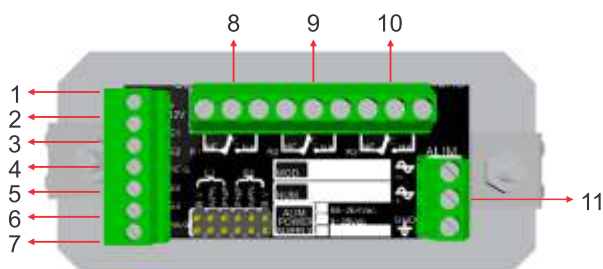

* **Clock Enable:** habilita ou desabilita a contagem de pulsos conforme lógica abaixo:

Jumper E2 em PNP: Habilita a contagem quando a entrada estiver em aberto ou ligada ao NEG.

Jumper E2 em NPN: Desabilita a contagem quando a entrada estiver em aberto ou ligada ao +12V.

** **Contagem UP/DOWN:** Contagem decrescente se conectado ao NEG.

*** **Reset Remoto:** Zera a contagem se conectado ao NEG (atua somente na transição do pulso).



8.2 - Ligação da alimentação

Para fazer a ligação da alimentação utilize cabos com bitola 0,5mm² ou maior (máx. 1,5mm²).


Não é necessário o uso de fusíveis ou disjuntores para proteção do instrumento.

O aterramento é importante pois protege o instrumento de picos de tensão e interferências eletromagnéticas provenientes das redes elétricas industriais.


As figuras abaixo ilustram como deve ser feita a ligação:

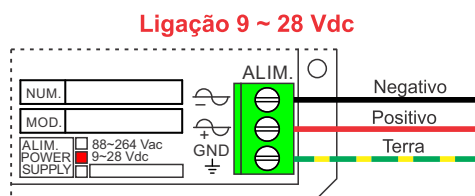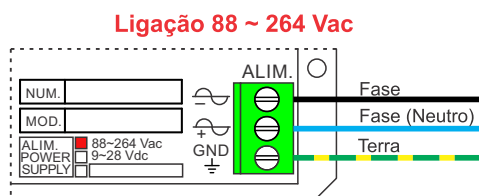

8.3 - Esquema de ligação com Encoder S&E

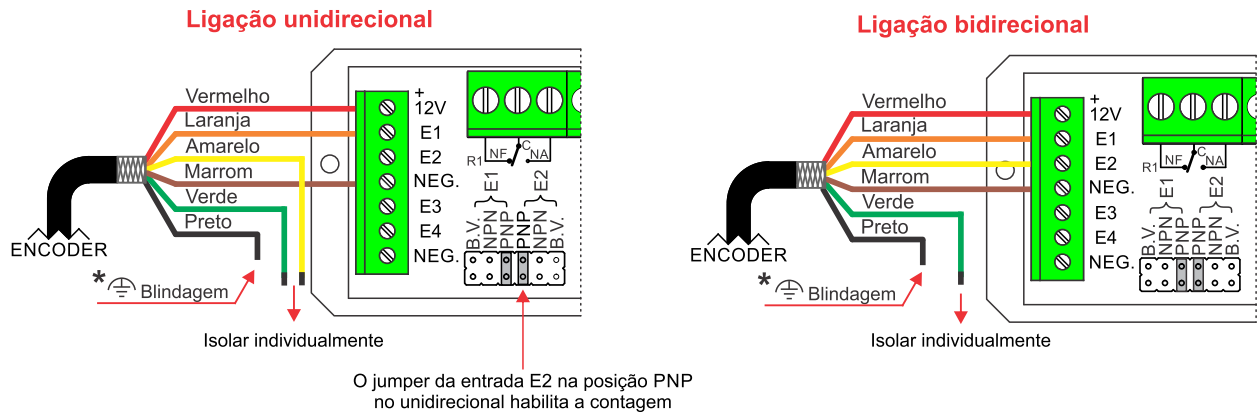



Ligação bidirecional com Canal Z para reset a cada giro

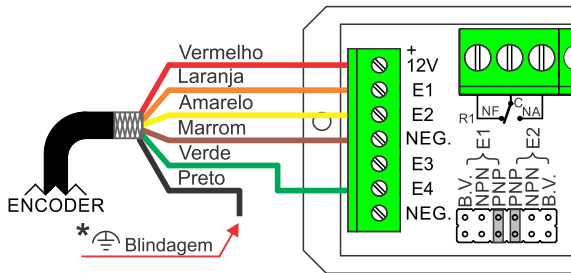

Dica!
Para inverter o sentido de contagem na ligação bidirecional troque o fio laranja (canal A) para a entrada E2 e o amarelo (canal B) para entrada E1.






* Caso não seja possível aterrar a blindagem, interligue-a ao fio marrom no borne negativo.

8.4 - Esquema de ligação e polarização Contato Seco

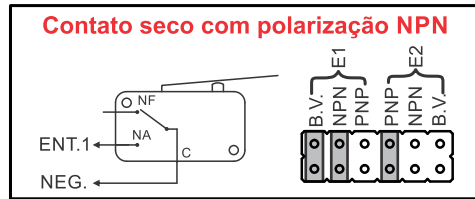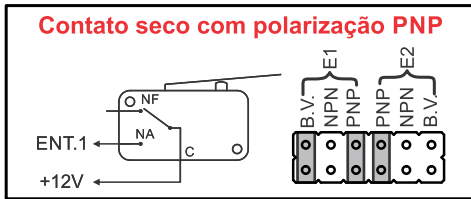

* Obs.: Para contato seco é obrigatório o uso do jumper B.V. (baixa velocidade), que limita a frequência em 30Hz.

8.5 - Esquema de ligação e polarização de Sensores diversos

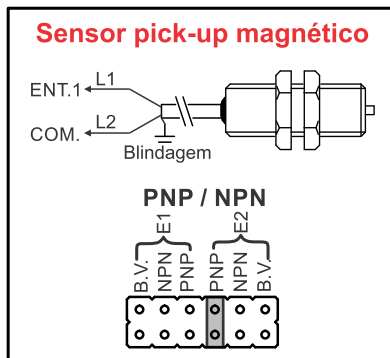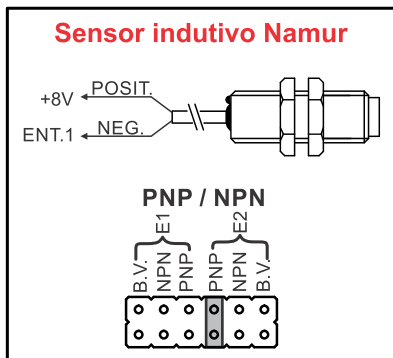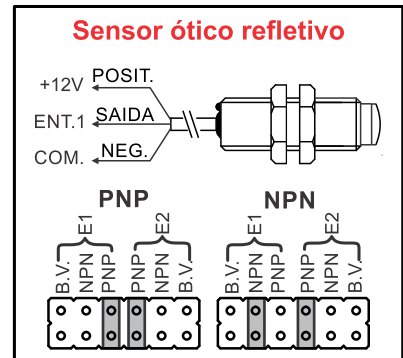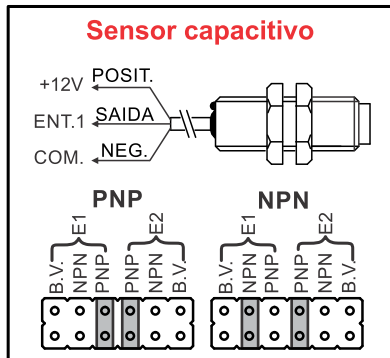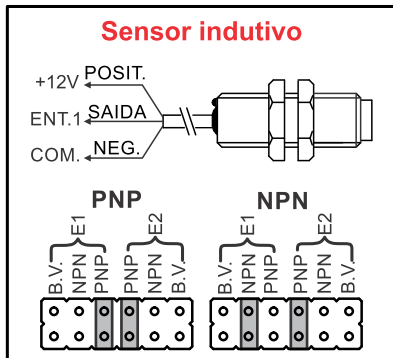

*OBS.: No contador unidirecional a entrada E2 tem a função de clock enable (habilita ou desabilita a contagem).

Com o jumper da entrada E2 na posição PNP, a contagem é habilitada quando a entrada estiver em aberto e desabilitada quando conectada ao +12V.

Com o jumper da entrada E2 na posição NPN, a contagem é desabilitada quando a entrada estiver em aberto e habilitada quando conectada ao NEG.

8.6 - Esquema de ligação Reset remoto via borne

O reset remoto é acionado através da entrada E4 apenas no momento de transição para 0V (NEG).

Esta entrada pode ficar acionada constantemente, porém quando acionada a entrada no modo de programação fica bloqueada.



8.7 - Funcionamento dos relés

Os contadores da linha 6000B estão disponíveis com 2 ou 3 relés do tipo SPDT (contatos NA - C - NF) não energizados.

São acionados da seguinte maneira:

- Relé 1 (R1): normalmente fechado (NF) aciona quando a contagem for igual ou maior que preset 1.
- Relé 2 (R2): normalmente fechado (NF) aciona quando a contagem for igual ou maior que preset 2.
- Relé 3 (R3): Normalmente fechado (NF) aciona quando a contagem for igual ou maior que preset 3.

9. RESET GERAL DO CONTADOR

O Reset frontal ou remoto reseta somente o display 1. Para efetuar o reset geral em ambos os displays é necessário pressionar primeiro a tecla < / R.TOT e em seguida a tecla R / RESET, mantendo ambas pressionadas por aproximadamente 4 segundos.


10. PROGRAMAÇÃO DOS PRESETS

Através da programação dos presets é possível predeterminar o valor de acionamento dos relés.

- 1 - Com o contador ligado, pressione a tecla **PROG** por 2 segundos até aparecer o valor do preset 1 no display.
 - 2 - Programe os valores desejados utilizando a tecla **▲/Display** para incrementar um dígito, a tecla **</R.TOT.** para mover de dígito e a tecla **PROG** para confirmar o valor atual e mudar para o próximo preset.
 - 3 - Os presets 1 e 2 serão identificados através dos LEDs, P1 (preset 1) e P2 (preset 2), já o preset 3 será identificado quando os LEDs P1 e P2 estiverem apagados.
- OBS.: Somente valores positivos podem ser programados.

11. BLOQUEIO DE ACESSO AO SET DE FÁBRICA

Para evitar modificações indevidas no set de fábrica é possível bloquear o acesso através da colocação de um jumper na parte interna do contador como mostra a figura abaixo:

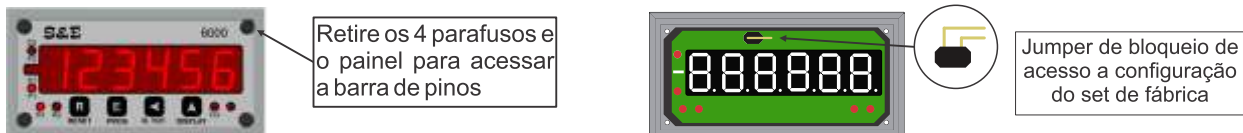

Obs.: Não bloqueia a programação dos presets

12. PROGRAMAÇÃO DO SET DE FÁBRICA



OS CONTADORES SAEM DE FÁBRICA PROGRAMADOS, NÃO É NECESSÁRIO ACESSAR O SET DE FÁBRICA ABAIXO

Apenas acesse a programação abaixo se:

- Necessitar alterar a relação de pulsos por contagem
- Se necessitar alterar a forma de funcionamento do produto

Através do set de fábrica é possível configurar o equipamento conforme a necessidade de uso alterando a quantidade de casas decimais e o fator de contagem.

Para Configurar o SET de fábrica, siga os passos abaixo:

1. Ligue o contador com a tecla **PROG** pressionada.
(feito isso deve aparecer "...") Solte a tecla **PROG**.
 2. Digite a senha de acesso < → ▲ → ▲ → < → **PROG**.
(se a senha foi digitada corretamente, aparecerá no display o primeiro passo do set de fábrica do contador)
 3. Conforme a descrição dos passos nas tabelas abaixo programe os valores desejados utilizando a tecla ▲ para incrementar um dígito, a tecla < para mover de dígito e a tecla **PROG** para confirmar o set atual e mudar para o próximo.
- No final da programação pressione a tecla **E/PROG** e **R/Reset** para voltar ao funcionamento normal do contador.

A programação do set de fábrica se resume em 4 passos e serão identificados da seguinte forma: 1º passo o display estará aceso sem ponto decimal, 2º passo o display estará aceso com 1 casa decimal, 3º passo o LED D1/P1 estará aceso e no 4º passo o LED do D2/P2 estará aceso.

12.1 - Programação para o contador CD-6000B e CD-6100B

Passo	Função	Display	Opções	Contagem máxima	Default
1º	Quantidade de casas decimais no contador	XXXX	0 = sem casa decimal	999999	Vide página 13
			1 = 1 casa decimal	99999.9	
			2 = 2 casas decimais	9999.99	
			3 = 3 casas decimais	999.999	
O dígito da milhar (X __ __) equivale ao ponto decimal da contagem - D1 e o dígito da dezena (__ X __) equivale ao ponto decimal da totalização - D2.					
2º	Configurações internas de funcionamento	XXX.X	Não modifique	—	
3º	Fator de multiplicação do display 1	XXXXXX	CD-6000B - 1:1 ~ 005000 (pulsos x fator) CD-6100B - 00.0001 ~ 59.9999 (pulsos x fator)	—	
4º	Fator de multiplicação do display 2	XXXXXX	CD-6000B - 1:1 ~ 005000 (pulsos x fator) CD-6100B - 00.0001 ~ 59.9999 (pulsos x fator)	—	

13. EXEMPLO DE APLICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

13.1 - Contador de unidades em esteira separadora


Neste exemplo o contador com totalizador é utilizado para separar as caixas em lotes de 10 unidades e totalizar o total de caixas em ambas as esteiras.

A contagem é realizada através de dois sensores que captam as caixas, um em cada derivação da esteira. Ao contar 10 unidades na esteira A o relé 1 aciona a aleta separadora e desvia as caixas seguintes para a esteira B. No momento em que o contador conta a 10ª unidade da esteira B (20ª caixa), o relé 2 acionará o reset remoto do contador fazendo com que a aleta volte a condição inicial e um novo ciclo se inicie em quanto o display 2 continuará totalizando a quantidade de caixas que passaram na esteira A e B.

O contador utilizado é o modelo CD-6020-2 com 6 dígitos, unidirecional, 2 relés, totalizador de contagens e programado para contar em unidades sem casa decimal.

Os sensores utilizados neste exemplo podem ser do tipo capacitivo, indutivo, ótico ou até mesmo um fim de curso, desde que sejam do tipo NA.

Observações: Para o correto funcionamento do sistema é necessário existir um espaçamento entre uma caixa e outra.

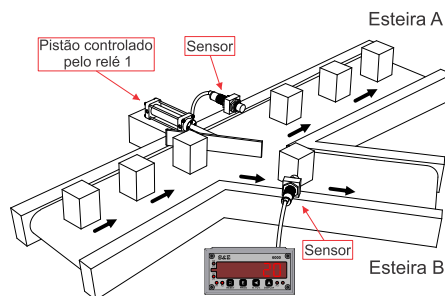

A - Quantidade de casas decimais display 1 e 2:
0000 = sem casa decimal

B - Fator de contagem no passo 3 e 4
FC = Pulsos por caixa / 2
FC = 1 / 2
FC = 0.5

Programação		
Passo	Função	Opções
1º	Quantidade de casas decimais no contador	0000
2º	Configurações internas de funcionamento	Não modifique
3º	Fator de multiplicação do display 1	005000
4º	Fator de multiplicação do display 2	005000

Esquema elétrico



Programação dos presets		
Presets	Função	Programação
Preset 1	Aciona o pistão	000010
Preset 2	Aciona reset remoto	000020


Legenda	
FC	Fator de contagem

13.2 - Contador de litros para controle de envase

Neste exemplo, o contador com totalizador é utilizado para encher automaticamente um recipiente com 10 litros de um líquido que flui pela ação da gravidade enquanto o totalizador acumula a quantidade de recipiente envasado (o registro manual deve ser aberto apenas para iniciar o processo). Ao fluir pela turbina o líquido é contabilizado pelo contador e ao atingir o valor programado a válvula é fechada através do relé 1 e totaliza um recipiente envasado no display 2. O processo é reiniciado através da botoeira de reset frontal ou remoto do contador.

O contador utilizado é o modelo CD-6021B-2 com 6 dígitos, unidirecional, 2 relés, totalizador de ciclos, entrada pick-up magnético e programado para três casas decimais no display 1 (litros) e sem casa decimal no display 2 (quantidade de recipiente).

O medidor de vazão é do tipo turbina, emite 327 pulsos por litro e sua saída de pulsos funciona através de um sensor pick-up magnético.

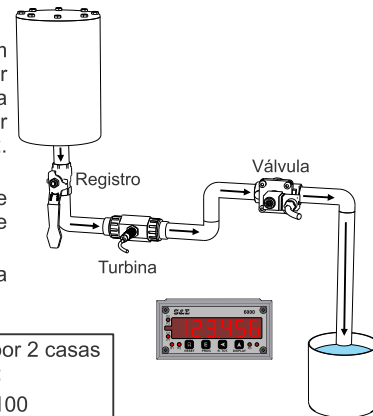

A - Calcule a relação de litro / pulso (valor do pulso em litro)
 $RL = FM / RT$
 $RL = 1 / 327$
 $RL = 0,0030581 L$

B - Fator de contagem display 1
 $FC = RL / 2$
 $FC = 0,0030581 / 2$
 $FC = 0,001529$

C - Ajuste de fator por 2 casas decimais:
 $FD = FC \times 100$
 $FD = 0,001529 \times 100$
 $FD = 0,1529$

Programação		
Passo	Função	Opções
1°	Quantidade de casas decimais no contador	2000
2°	Configurações internas de funcionamento	Não modifique
3°	Fator de multiplicação display 1	00.1529
4°	Fator de multiplicação display 2	01.0000

Programação dos presets		
Presets	Função	Programação
Preset 1	Aciona válvula	010.000
Preset 2	Não utilizado	999.999

Esquema elétrico




13.3 - Contador de metros para pintura de faixas tracejadas

Neste exemplo o contador com totalizador será utilizado para comandar uma pistola de pintura criando faixas tracejadas com a medida de 2 metros sem tinta e 1 metro com tinta (para sinalização de vias públicas) e totalizar o total de metros ou Km percorridos. Utilizamos um encoder do tipo carrinho instalado sobre a roda do veículo, o relé 1 comandará a pistola e o relé 2 será responsável pelo reset do contador, reiniciando o ciclo.

O contador utilizado é o modelo CD-6120B-2 com 6 dígitos, 2 relés, totalizador de contagens e programado para 2 casas decimais (cm).

O encoder utilizado é o modelo E30-C-1-A-200-PP, com resolução de 200 PPR (ou seja: 1000 pulsos / m com a roda métrica de diâmetro 63,66 mm).

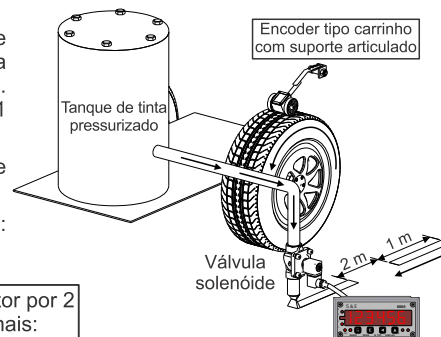

A - Encontre o perímetro da roda em metros:
 $P = \varnothing \times \pi$
 $P = 0,06366 m \times 3,1416$
 $P = 0,2 m$

B - Calcule a relação de metros / pulsos (valor do pulso em metros):
 $RL = P / PPR$
 $RL = 0,2 / 200$
 $RL = 0,001 m$

C - Ajuste de fator por 2 casas decimais:
 $FD = RL \times 100$
 $FD = 0,001 \times 100$
 $FD = 0,1$

Programação		
Passo	Função	Opções
1°	Quantidade de casas decimais no contador	2020
2°	Configurações internas de funcionamento	Não modifique
3°	Fator de multiplicação display 1	00.1000
4°	Fator de multiplicação display 2	00.1000

Programação dos presets		
Presets	Função	Programação
Preset 1	Aciona a pistola	0002.00 (distância sem pintura)
Preset 2	Aciona reset remoto	0003.00 (distância com pintura + distância sem pintura)

Esquema elétrico



Legenda	
P	Perímetro
\varnothing	Diâmetro
π	PI
PPR	Pulsos por rotação
FD	Fator por casas decimais
RL	Valor do pulso em relação a medida
FM	Fator de multiplicação
RT	Relação da turbina
FC	Fator de contagem


13.4 - Contador de metros para corte de cabos

Neste exemplo o contador com totalizador é utilizado com um encoder para a medição, corte e a totalização de bobinas com 100 metros de um cabo. O motor possui um redutor e uma chave ON / OFF que habilita o funcionamento do motor ao iniciar o processo. O corte será automatizado por um comando de corte ligado ao contato NA do relé 1.

O contador utilizado é o modelo CD-6121B-2 com 6 dígitos, bidirecional, 2 relés, totalizador de ciclos e programado para 3 casas decimais no display 1 (mm) e sem casa decimal no display 2 (peças).

O encoder utilizado é o modelo E30-A-1-B-200-PP, com suporte biarticulado e resolução de 200 PPR (ou seja: 1000 pulsos / m com a roda métrica de diâmetro 63,66 mm).

Observações: Para melhorar ainda mais a precisão é possível utilizar encoders com maior resolução (mas sempre respeitando o limite de frequência de entrada do contador – vide página 3).

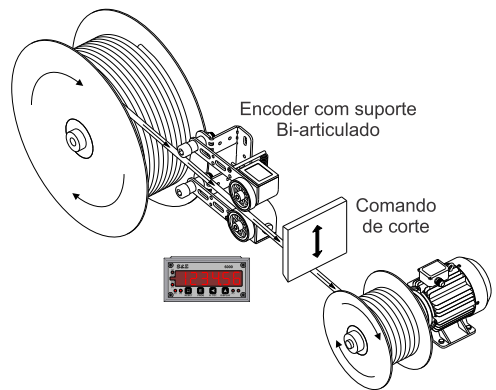

A - Encontre o perímetro da roda em metros:
 $P = \varnothing \times \pi$
 $P = 0,06366 \text{ m} \times 3,1416$
 $P = 0,2 \text{ m}$

B - Calcule a relação de metros / pulsos (valor do pulso em metros):
 $RL = P / PPR$
 $RL = 0,2 / 200$
 $RL = 0,001 \text{ m}$

C - Ajuste de fator por 3 casas decimais:
 $FD = RL \times 1000$
 $FD = 0,001 \times 1000$
 $FD = 1$

Programação		
Passo	Função	Opções
1°	Quantidade de casas decimais no contador	3030
2°	Configurações internas de funcionamento	Não modifique
3°	Fator de multiplicação do display 1	001.000
4°	Fator de multiplicação do display 2	001.000

Programação dos presets		
Presets	Função	Programação
Preset 1	Desliga o motor e aciona o comando de corte	010.000
Preset 2	Não utilizado	999.999

Esquema elétrico




Legenda	
P	Perímetro
\varnothing	Diâmetro
π	PI
RL	Valor do pulso em relação a medida
PPR	Pulsos por rotação
FD	Fator por casas decimais


14. CUIDADOS NO MANUSEIO E INSTALAÇÃO



14.1 - Cuidados com a polarização

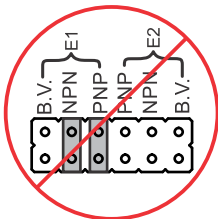

Nunca polarize a mesma entrada em PNP e NPN simultaneamente, colocando o aparelho em curto e podendo provocar danos ao instrumento.



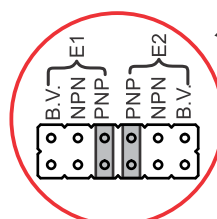


Sempre polarize as entradas de acordo com o tipo de sensor de cada entrada.



14.2 - Cuidados ao manusear o aparelho

- Não instalar em lugares úmidos ou molhados
- Nunca coloque qualquer tipo de peso sobre o aparelho.
- Evitar impactos durante a instalação
- Evitar a instalação em lugares com excesso de vibração.

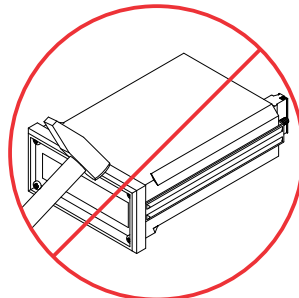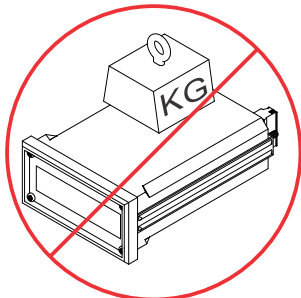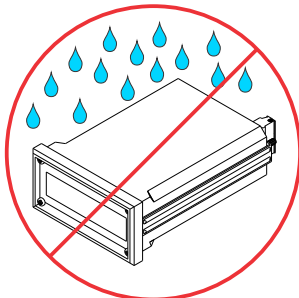

15. TESTES DE FUNCIONAMENTO

15.1 - Teste de emissão de pulsos dos sensores ou encoders

Utilize um multímetro na escala de Volts corrente contínua (Vdc).

Ligue a ponta de prova negativa (Comum) ao borne NEG.

Ligue a ponta de prova positiva (VΩmA) ao borne E1.


Ative o sensor ou gire lentamente o eixo do encoder para poder visualizar os pulsos de tensão.

O multímetro deve alternar entre +V (tensão de alimentação do sensor) e 0 V (negativo), caso isso não ocorra o sensor


pode estar danificado ou o jumper de polarização das entradas está invertido em relação ao tipo de sensor.

Repita o procedimento acima para a entrada E2 em caso de contadores bidirecionais .

OBS.: Quanto maior o número de pulsos do encoder maior será a sua sensibilidade, exigindo assim movimentos mais sutis ao girar seu eixo.

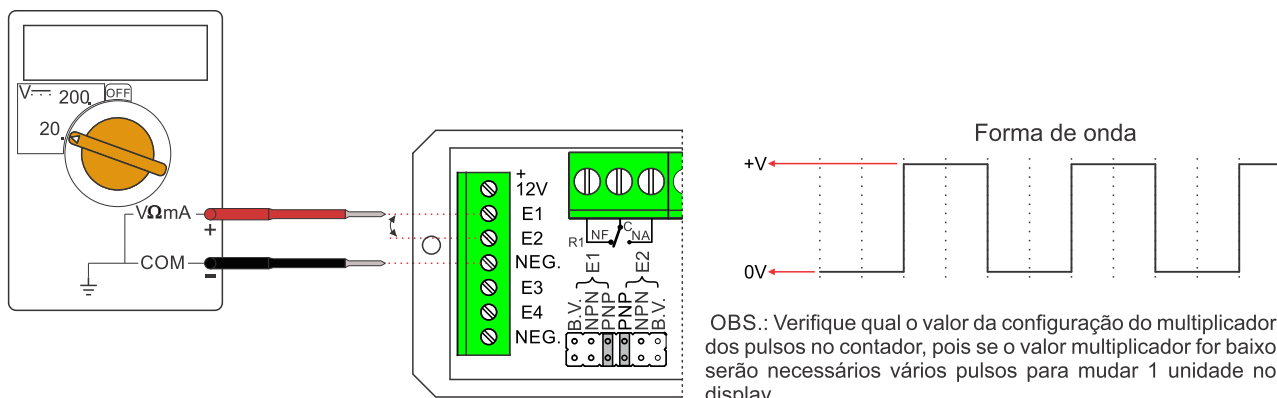

15.2 - Teste das entradas de pulsos nos contadores unidirecionais

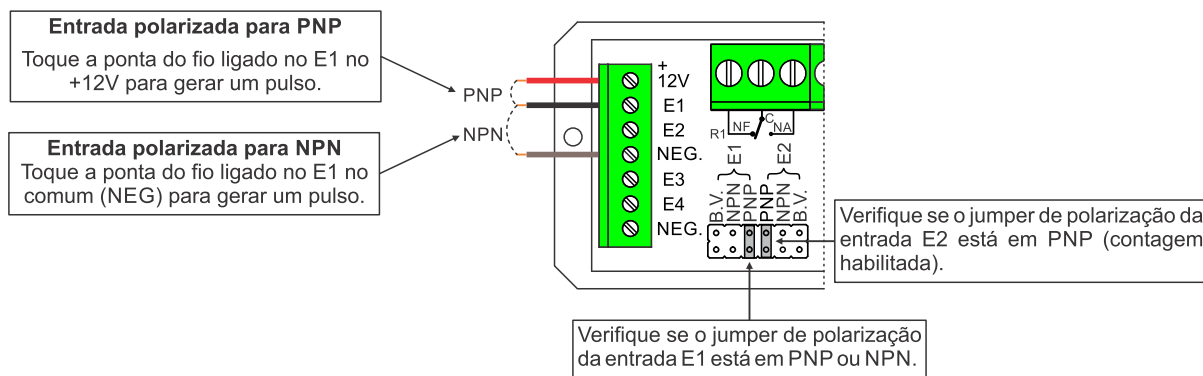

É comum gerar mal contato ao tocar os fios, este mal contato deve gerar diversos pulsos caso o contador não esteja configurado para contato seco (jumper B.V.).


Ao comparar os pulsos gerados manualmente e o valor indicado no display não se esqueça de levar em consideração a relação de pulsos por contagem ou o fator multiplicador dos pulsos que está programado em seu contador.

15.3 - Teste dos relés



Atenção: Antes de fazer o teste retire qualquer tipo de ligação conectada aos relés.

Utilize um multímetro na menor escala de resistência (ohms).

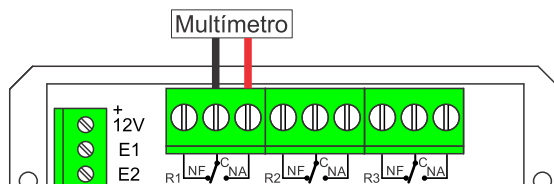

Teste do contato **NF** dos relés

Ligue a ponta de prova positiva no contato NF.
Ligue a ponta de prova negativa no comum do relé.

Relé desligado = Resistência próximo a 0 Ω

Relé ligado = Resistência infinita (aberto)

Teste contato **NA** dos relés

Ligue a ponta de prova positiva no contato NA.
Ligue a ponta de prova negativa no comum do relé.

Relé desligado = Resistência infinita (aberto)

Relé ligado = Resistência próximo a 0 Ω

16. GUIA RÁPIDO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tipo/Modelo	Falha/Defeito	Causa	Solução/Correção
Contador CD-6000B	Contador não liga ou não acende quando energizado	Falta de alimentação	Verifique se há energia chegando no borne de alimentação
		Tensão de entrada não é compatível com o aparelho	Verifique se a tensão está ligada corretamente
		Polaridade invertida	Verifique se a polaridade está correta (quando alimentado com corrente contínua)
		Sensor ou encoder ligado na saída de 12 Vcc	Desligue o sensor ou encoder do aparelho para checar se são eles que estão causando o problema, pois pode ser cabo em curto, ligação errada ou consumo excessivo.
	Contador não indica ou não conta	Ligação do Encoder ou Sensor	Verifique se a ligação do encoder ou sensor está correta
		Polarização do Sensor	Verifique a polarização do Sensor (jumpers NPN ou PNP)
		Contador unidirecional com a entrada E2 desabilitada	Verifique se a contagem está habilitada (entrada E2). Para testar deixe a entrada em aberto (desconectada) e polarizada para PNP - Mais informações na página 6
		Frequência máxima de 3500Hz excedida nas entradas devido a velocidade	Baixe a velocidade do sistema, será necessário baixar a relação de pulsos/voltas do encoder ou utilizar o módulo divisor. Para calcular a velocidade máxima em RPM ou m/min consulte a fórmula na página 3
	Contador marca uma medida maior que a real	Contato seco sem a polarização do filtro de baixa velocidade	Verifique se foi colocado o jumper B.V. (baixa velocidade). O uso do jumper B.V. limita a frequência de entrada em 30Hz. para filtrar os ruídos do contato seco.
	Contador marca uma medida menor que a real	Sensor falhando ou mal ajustado	Verifique o funcionamento do sensor. Veja se a frequência de resposta dele é compatível com a velocidade do seu sistema ou se a distância está mal ajustada
		Escorregamento da roda métrica do encoder ou cilindro de medição	Avaliar um local melhor para instalação do encoder ou aumentar a tração da roda com a ajuda de uma mola ou um peso sobre seu corpo (máximo de 0,2 kg)
	Contador marca uma medida aleatória	Ruídos induzidos no cabo de sinal por estar passando em uma eletrocalha com cabos de chaveamento de cargas indutivas (ex.: cabo de motores, inversores de frequência, bobinas e solenóides)	Afastar o cabo deste tipo de cabo - se disponível passar o cabo de sinal pela eletrocalha de controle / instrumentos.
		Ruídos (interferência) no sensor por falta de aterramento da blindagem	Aterrar a blindagem ou conectar a blindagem a entrada NEG do contador.
	Contato do relé dando passagem de corrente quando deveria está aberto	Baixa potência AC sendo acionada pelo filtro anti-faísca interno	Colocar em paralelo com a carga um capacitor de 0.1µF / 250V X2 ou 0.1µF / 630V
		Contato colado devido ao chaveamento de carga maior que a permitida (de 5 A / 250 Vac)	Substituição do relé, enviar o aparelho para manutenção

17. TERMOS DE GARANTIA

A S&E Instrumentos garante o instrumento quando em condições normais de uso contra defeitos de fabricação e falhas em seus componentes internos, durante o período de 2 (dois anos), a partir da data da compra/ entrega do produto.

Comprometemo-nos a executar a manutenção e a substituição de materiais defeituosos durante o período de garantia, devendo ser enviado o instrumento diretamente à nossa fábrica, com despesas de transporte pagas.

A garantia não atende instrumentos danificados acidentalmente ou por mau uso, ligações elétricas erradas ou instrumentos modificados ou consertados por pessoa não autorizada ou fora de nossas oficinas.

18. CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Número de série	Número do RP	Set Default Passo 1	Set Default Passo 2	Set Default Passo 3	Set Default Passo 4



Informações corporativas

S&E Instrumentos de Testes e Medição Ltda.
Empresa Brasileira - fundada em 1981

Telefones

55 (11) 5522-3877 (tronco chave)/ 5522-3012/ 5681-4946/ 5522-5117

Whatsapp:

55 (11) 99234-1725

E-mails:

Departamento de Vendas: comercial@seinstrumentos.com.br

Departamento Técnico: tecnico@seinstrumentos.com.br

S&E Atendimento ao Cliente: sac@seinstrumentos.com.br

Web site:

www.seinstrumentos.com.br

Endereço:

Rua Manguaba, 46 - Jardim Umuarama - São Paulo - SP - 04650-020 - Brasil